

## SICHERHEITSHINWEIS

### SOFORTIGER BETRIEBS- UND VERTRIEBSSTOPP

FÜR DIE KERNBOHRMASCHINEN KBC 35 / JMC USA 90 SOWIE KBB 60 / JHM USA 5, SPÄTER KBB 60 X / JHM USA 5 X, UND ERSATZTEILE NR. 30610055000, NR. 31508314030 SOWIE NR. 32498611010.



Ab dem Jahr 2021 wird sich die Gesetzeslage in Bezug auf die Verwendung bestimmter Gefahrstoffe im Markt der Elektro- und Elektronik-Geräte in Europa verschärfen. Als Qualitätshersteller von Elektrowerkzeugen legen wir höchsten Wert auf die Sicherheit unserer Produkte und die Zufriedenheit unserer Kunden. Daher führen wir eine flächendeckende Überprüfung auf Konformität mit den künftigen Anforderungen durch. In deren Rahmen haben wir festgestellt, dass bei den oben genannten Kernbohrmaschinen und Ersatzteilen der Marken FEIN, Slugger und Slugger by FEIN (nachfolgend „Maschinen“) ein Dichtungsring verbaut wurde, in dem eine Asbestart enthalten ist.

#### Betroffene Maschinen:

Maschinentyp	Bauart
KBC 35	727215
KBB 60	727204
KBB 60 X	727214
JMC USA 90	727215
JHM USA 5	727204
JHM USA 5 X	727214

#### Betroffene Ersatzteile:

Typ	Materialnummer
Dichtungsringe	30610055000, 32498611010
Getriebekopf mit Dichtung	31508314030

Die Dichtungsringe befinden sich an folgenden Stellen:



Grundsätzlich können beim Gebrauch der Maschinen Asbestfasern freigesetzt werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn der betroffene Dichtungsring bricht, zerstört oder aufgeschabt wird. Asbest ist gesundheitsschädlich und kann unter bestimmten Umständen Krebs verursachen.

**Daher sind mit sofortiger Wirkung folgende Maßnahmen von Ihnen zu ergreifen:**

1. Die oben genannten Maschinen dürfen nicht mehr betrieben, genutzt, repariert, gewartet oder verkauft werden.
2. Alle betroffenen Maschinen sind umgehend einzusammeln, mit einem handelsüblichen, verstärkten Gewebe-Klebeband im betroffenen Dichtungsbereich abzukleben und in geschützten, verschlossenen Behältnissen aufzubewahren, beispielsweise im Originalkoffer. **WICHTIG:** Hierbei müssen unbedingt Schutzhandschuhe und Staubatemschutzmasken (Typ FFP3) getragen werden. Diese sind nach Gebrauch zusammen mit der Maschine in den geschützten, verschlossenen Behältnissen aufzubewahren. Öffnen Sie die Gehäuse der Maschinen keinesfalls selbst. Sollten Sie nicht über geeignete Lagermöglichkeiten verfügen oder nicht in der Lage sein, die betroffenen Maschinen zu separieren, wenden Sie sich bitte umgehend an uns.
3. Bitte leiten Sie diesen Sicherheitshinweis unverzüglich an alle Ihnen bekannten Personen weiter, die im Besitz einer betroffenen Maschine sind. Alternativ können wir uns auch gerne direkt an diese Personen wenden, wenn Sie uns die Kontaktdaten umgehend zukommen lassen.
4. Bitte füllen Sie das Kontaktformular auf unserer Homepage bis Freitag, 28. Februar 2020, vollständig aus.

[ZUM KONTAKTFORMULAR](#)    [ZUM RÜCKRUFSERVICE](#)

**So überprüfen Sie, ob Ihr Gerät betroffen ist:**

1. Welches Modell Sie haben, können Sie direkt am Gerät ablesen:



2. Überprüfen Sie, ob Ihr konkreter Maschinentyp betroffen ist:
  - a. Alle Maschinen der Typen KBC 35, JMC USA 90, KBB 60 und KBB 60 X sind betroffen.
  - b. Die JHM USA 5 und JHM USA 5 X sind ab der Seriennummer 064310 für 110/120 V und ab der Seriennummer 251840 für 220/240 V ab dem Baujahr 01.2011 betroffen. Ab Januar 2012 sind die Maschinen mit Seriennummern im Format JJJJ-MM.XXXXXX (z.B. 2012-01.806400) gekennzeichnet.
  - c. Alternativ oder bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns gerne telefonisch unter der Nummer 0800 800 50 90.



### Online-Verifizierung

Die ermittelte Seriennummer tragen Sie bitte in den Online-Check ein. Er zeigt Ihnen sofort an, ob es sich bei Ihrem Gerät um eine betroffene Maschine handelt oder nicht.


Seriennummer

**funktioniert nur in der Online-Version unter [https://fein.com/magdrill-care/?lang=de\\_de](https://fein.com/magdrill-care/?lang=de_de)**

ÜBERPRÜFEN

### So überprüfen Sie, ob Ihr Ersatzteil betroffen ist:

Die betroffenen Dichtungen haben eine graue Oberfläche und sehen wie folgt aus:

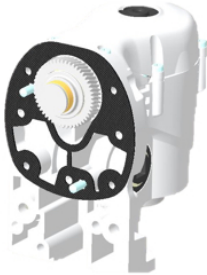

Getriebekopf mit Dichtung: 31508314030



Dichtungsring: 30610055000 (neue Version)



Dichtungsring: 32498611010



Dichtungsring: 31508314030 (alte Version)

Sollten Sie oben aufgeführte Ersatzteile vorrätig haben, bitten wir Sie um sofortige Kontaktaufnahme über unsere Webseite oder unter der Telefonnummer 0800 800 50 90.

### So geht es weiter:

Wir bieten für Sie folgende kostenfreie Maßnahmen an:

- **Gegen Rückgabe** einer Maschine KBC 35 / JMC USA 90, erstatten wir Ihnen gegen Vorlage des Kaufbelegs den vollen Preis zurück. Sollten Sie keinen Kaufbeleg haben, erstatten wir Ihnen 100% der unverbindlichen Preisempfehlung.
- **Gegen Rückgabe** einer Maschine KBB 60 / USA 5, später: KBB 60 X / JHM USA 5 X, erhalten Sie kostenfrei das höherwertige Ersatzgerät KBM 65 U / JCM 256 U. Alternativ können Sie bei Geräten aus den Jahren 2018/2019 auch eine Erstattung des Kaufpreises gegen Vorlage des Kaufbelegs erhalten. Sollten Sie keinen Kaufbeleg haben, erstatten wir Ihnen 100% der unverbindlichen Preisempfehlung.
- **Gegen Rückgabe** von Ersatzteilen mit den Nummern 30610055000 und 32498611010 (Dichtungsringe) sowie der Nummer 31508314030 (Getriebekopf mit Dichtung) erhalten Sie gegen Vorlage des Kaufbelegs eine Rückerstattung des Kaufpreises. Sollten Sie keinen Kaufbeleg haben, erstatten wir Ihnen 100% der unverbindlichen Preisempfehlung.

Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich Rücksendung und Rückerstattung beziehungsweise Ersatzgerät über unsere Webseite.

Für jegliche Rückfragen stehen wir Ihnen auch gerne unter den folgenden zentralen Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung:

**E-Mail: [magdrill\\_care\\_de@fein.com](mailto:magdrill_care_de@fein.com)**

**Hotline: 0800 800 50 90**